

1

Przygotowanie szczeliny

Czas zaschnięcia gotowej mieszanki to ok. 10 minut!

1. Szczeliny/pęknięcia muszą być czyste i wolne od wilgoci.
2. Ułóż pasek z taśmy na szerokości ok. 15-20 mm (niepotrzebne w przypadku naprawy pęknięć)
3. Dla czystszej wyglądu szczeliny, należy zastosować taśmę po obu stronach szczeliny.



2

Instrukcje dla Linoprimer

1. Linoprimer nakładać małym pędzlem, który pasuje do szczeliny/pęknięcia.
2. Linoprimer powinien wyschnąć przez ok. 3 godziny (w temp. od +14 do +18°C). Linoprimer powinien wyschnąć przed użyciem Linofogu® Mix.

Zużycie


1 litr Linoprimer wystarczy na ok 250 m szczeliny, przy szerokości szczeliny 4 mm i głębokości 20 mm.



3

Instrukcje dla Linofog® Mix

1. **Wstrząsać tubami przez przynajmniej 30 sekund przed aplikacją!**
2. Trzymając tuby otworem **do góry**, odkręcić nakrętkę i dołączyć stożek.

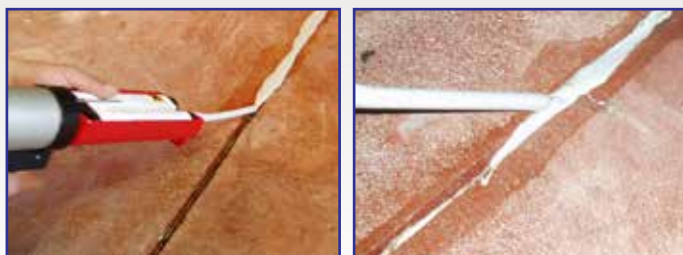

3. Włożyć tuby do pistoletu, trzymając go stożkiem do góry i wypuścić powietrze z tub.
4. Sprawdzić, czy mieszanka wypływająca jest dobrze zmiksowana, jeżeli nie, wstrząsnąć ponownie.
5. Wypełnić przygotowaną szczelinę i pozostawić do wyschnięcia przez 1-2 godziny (+14 - +18°C).

Zużycie

0,45 kg (0,300+0,150 kg) wystarczy na ok. 7 m szczeliny o szerokości 4 mm i głębokości 20 mm.

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.

4



Aplikacja wykończeniowa

1. Wyciąć nadmiar materiału nożem i wyczyścić wodą z mydłem, aby wygładzić powierzchnię do poziomu podłogi.
2. Można również przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym ok. 2-3 godziny po aplikacji (w temp. od +14 do +18°C).

NOTATKI

ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest producentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia do klienta.