

1

### Pregătirea rosturilor

**Timpul de operare al amestecului de umplere este de aprox 10 minute!**

1. Asigurați-vă că rosturile/fisurile sunt curățate de praf și sunt uscate.
2. Plasați banda de spumă la o adâncime de aprox 15-20 mm (nu e necesar în cazul fisurilor).
3. Pentru o umplere mai curată și mai estetică, aplicați bandă de protecție în lateralele rostului.



2

### Instrucțiuni pentru Linoprimer

1. Aplicați Linoprimer cu o pensulă mică care poate intra în rost/fisură.
2. Lăsați Linoprimer să se usuce aprox 3 ore (la +14 to +18°C). Linoprimer-ul trebuie să fie uscat înainte de a aplica Linofog® Mix.

### Consum


1 litru Linoprimer acoperă aprox 250 m de rost, la o lățime de 4 mm și o adâncime de 20 mm.



3

### Instrucțiuni pentru Linofog® Mix

1. **Agitați bine tuburile cel puțin 30 secunde înainte de aplicare!**
2. Țineți tuburile cu capul **în sus**, desfaceți capacul și atașați duza de amestecare.

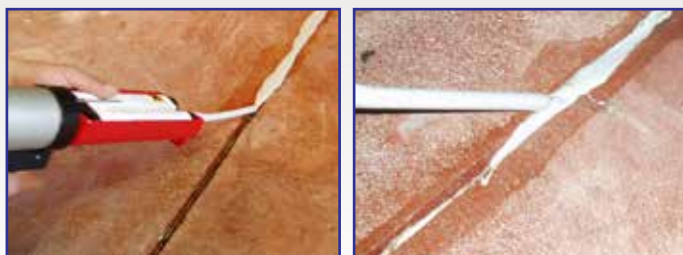

3. Fixați tuburile în pistol, ținând pistolul cu duza de amestecare **în sus** și acționați-l, împingând afară aerul din tuburi.
4. Verificați că amestecul care iese e uniform și bine mestecat. Dacă nu, agitați mai mult.
5. Umpleți cu surplus rostul pe care s-a aplicat primerul. Lăsați să se usuce approx 1-2 ore (la 14 - 18°C).

### Consum

0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) vor fi suficiente pentru approx 7 m de rosturi, la o lățime de 4 mm și o adâncime de 20 mm.

*ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice și manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în care produsele sunt amestecate și aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, și prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate privește calitatea produselor la momentul livrării.*

4



### La finalul aplicării

1. Îndepărtați excesul de material folosind un șpaclu de chituire și apă cu detergent, pentru a aduce nivelul rostului umplut la planeitatea pardoselii.
2. Pentru rosturi mai estetice, slefuiți la 2-3 ore după aplicare cu o hârtie cu șmirghel fin (la +14 to +18°C).



### NOTĂ

*ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice și manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în care produsele sunt amestecate și aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, și prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate privește calitatea produselor la momentul livrării.*