

Инструкция по нанесению Литурин® Протек

1. Нанесите материал с помощью распылителя низкого давления или аппликатором LC.
2. Вся поверхность должна оставаться влажной как минимум 15 минут перед высыханием.
3. Пройдите поверхность мягкой щеткой.
4. Убедитесь, что поверхность пропиталась Литурин® Протек и материал распределен по поверхности равномерно.
5. Удалите излишки материала, пока материал еще влажный.
6. Убедитесь, что лишний материал, который не впитался в пол, был удален.
7. Дайте поверхности высохнуть.
8. Обрабатывайте поверхность полировальным диском типа LC Rider Pad 1500/3000 с моющим средством Конкрит Соап®
9. Убедитесь, что было нанесено правильное количество материала, и аккуратно выполнены все пункты данной инструкции.
10. При определенных условиях, например низкая температура, сильный ветер и т.д. период впитывания будет дольше, а при высоких температурах, период впитывания будет меньше.



Инструкция по нанесению Литурин® Протек вне помещений и внутри помещений.

1. Нанесите материал с помощью распылителя низкого давления.
2. Вся поверхность должна оставаться влажной как минимум 15 минут перед высыханием.
3. Обработайте поверхность полировальным диском типа LC Rider Pad 1000.
4. Сразу же после того, как материал впитается (до того, как поверхность высохнет), очистите поверхность поломоечной машиной или моющим пылесосом.
5. Дайте поверхности высохнуть.
6. Обработайте поверхность полировальным диском типа LC Rider Pad 1500/3000.

Расход:

- Поверхность, затёртая машинами: приблизительно 0,15 л/м²
- Незатёртая поверхность: 0,2-0,4 л/м²